用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范，请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用净水器，否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用，本机无法成的净水照提供或滤水造成的财产损失，本公司都不承担任何经济和法律责任。

- 定期检查净水器及水管配件看是否漏水，避免漏水造成的财物损失。
- [illegible]或附件所引起的问题、造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内。
- [illegible]请务必妥善保管本用户手册，以备售后使用。

上述各款解释权归苏州滨特尔水处理有限公司所有。

# 二、开箱检查

| 物品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 台 | |
| 20寸BB[redacted] | 2 个 | |
| -20型聚丙烯滤芯 | 1 支 | 一级滤芯 |
| RNFT20-BG[redacted] 滤芯 | 1 支 | 二级滤芯 |
| 紫外线灯管 | 1 支 | |
| 石英玻璃套管 | 1 支 | 含弹簧 |
| 滤瓶专用扳手 | 1[redacted] | |

# 四、技术参数

- 
- 水压要求：建议使用压力0.14~0.7MPa，
- 温湿度要求：室内使用，水温5℃~38℃，湿度不大于85%
- 电源要求：220V~/50Hz

| 型号 | 净水流量*<br>(L/min) | 额定总净水量*<br>($m^3$) | 工作压力<br>(MPa) | 紫外线消毒器额定功率 |
|---|---|---|---|---|
| CB-HF-8000 | 15 | 100 | 0.14~0.7 | 25W |

备注：1、 * 参数均为按照中国 MOH 机标测试方法测试所得结果

# 五、安装指南


水路安装图



- [illegible]
  长主系统滤芯的使用寿命，降低耗材更换频率。
- 在总来水硬度较高地区，建议客户选配爱惠浦S10-4水[illegible]热水器等涉水设备的使用寿命。
- 客户可根据需要，选配爱惠浦不锈钢净水龙头。
- 本产品不含以上可选配的部分，可选配的产品需要额外进行购买。

## 安装准备：

1. [illegible]
   CB-HF-8000型净水器：35kg。
2. 
   - 净水器尺寸：765 (宽) × 812 (高) × [illegible] 深) mm
   - 根据净水器的实际尺寸，上/下/左侧需留有至少120mm的空间，以便连接进出水管，维护紫外线消毒器和保证滤芯安装更换方便；右侧需留有至少1000mm的空间，以便维护更换紫外线灯管和石英玻璃套管。
   - 爱惠浦净水系统[illegible]

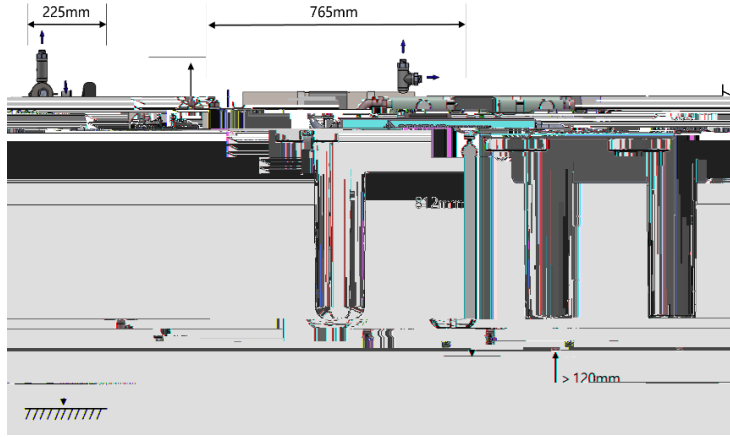


3. 安装工具：扳手、扭力扳手、电钻、螺丝刀、生料带、手套、纱布、卷尺。
4. 一定要将进出水接头按正确箭头指示方向连接，并确定不渗水。

9. 插上紫外线消毒器电源，检查工作状态，紫外线会对眼睛及皮肤造成严重伤害，严禁用眼睛

指示灯，其他红色故障状态指示灯不会亮，也不会有报警蜂鸣器声音。出现故障或警示时，通



- 
- 
- 净水器应安装在有利于排水的地方，净水器下方不能有任何电源。
- 
- 
- 如果进水的总硬度不大于 120mg/L
  会很高。如果总硬度大于 120mg/L 建议先对水进行软化，若水质不能满
- 请查阅当地法律规定及管理条例。系统进水必须是市政自来水。

## 维护说明

1. 在进水符合要求（市政自来水）且正常使用的情况下，具体滤芯更换时间要根据水质状况和
2. 经常查看紫外线消毒器镇流器，确保有正常状态指示灯显示
3. 紫外线灯管连续使用12000小时或一年后，应更换新的紫外线灯管，以确保设备高效杀菌率。
4. 紫外线消毒器石英玻璃套管建议定期清洁，通常一年一次。如果由于水质原因容易引起石英玻璃套管表面结垢脏污，需要增加清洁频次。
5. 强烈建议每6 合
   当地政府标准和客户要求。

# 七、滤芯替换

## 滤芯更换步骤：

1. 关闭进出水阀门及净化用电设备电源，更换第一级滤芯时，先打开第一级滤瓶底部冲洗阀，把里面的水排空，并打开其他冲洗阀和终端龙头卸压。
2. 按下滤头上的红色排气按钮，用专用扳手卸下滤瓶，移除旧滤芯，倒空滤瓶里的水。
3. 请洗滤瓶，注意只能使用净水擦洗，不能采用任何洗涤剂。
4. 检查O型密封圈，如果较干燥，请涂抹一定量优质食用级润滑油对其进行润滑。
5. 放置新滤芯到滤瓶中，确保O型密封圈嵌入滤瓶口凹槽吻合到位，使用专用扳手把滤瓶锁紧，2、6、7、8步骤。
6. 打开进水阀和冲洗阀以最大流量用水冲洗新滤芯30分钟直到水样清澈，确保没有任何漏水或渗漏。
7. 打开出水阀门和接通用水设备电源。

⚠ 注意

- 
外跌落砸伤附近人员。
- 

## 拆卸更换石英玻璃套管和紫外线灯管步骤：

1. 断开电源，拔掉紫外线消毒器镇流器电源插头。关闭进出水阀门，并排空不锈钢腔体内的积水。卡座上带弹簧拆卸石英玻璃套管或紫外线灯管装卸器承受，紧急污染石英玻璃套管或者紫外线灯管表面。
2. 
的地方。
3. 缓慢拧开密封压盖，从石英玻璃套管上脱开密封压盖，拧密封压盖与脱开密封压盖时一定要小心，以免损坏石英玻璃套管。
4. 
5. 器安装方法更换安装新的石英玻璃套管和紫外线灯管。
6. 确认没有任何漏水和港漏，接通消毒器电源，确保消毒器正常运作。
7. 
管表面结垢脏污，需要增加清洁频次。清洗石英玻璃套管时，倒5ml左右玻璃清洗液于柔软纱布上，或者浸泡醋或者其他轻微性洗涤剂布布，轻轻擦去石英玻璃套管表面的污垢，再用清水冲去清洗液直至把石英套管冲洗干净。

⚠ 注意

•

## 八、[illegible]

## 九、故障排除

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 出水浑浊 | 1.进水水源污染<br>2.滤芯过滤面[illegible]<br>3.长期未使用<br>4.爱惠浦滤芯损坏 | 1.暂停使用 |

## 注意事项

- [illegible]这些物体并非由滤芯造成！[illegible]
- [illegible]
- 请勿将净水器安装在火源附近或户外，以免过热或冻坏过滤器，损坏净水器壳体。
- 进水水压在0.14~0.7MPa范围内，室内使用温度在4°C-40°C范围内。
- [illegible]
- 定期检测是否有意外渗漏等，并及时维修。

## 紫外线消毒器常见故障分析

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 密封漏水 | | 旋紧密封盖 |
| | 石英玻璃套管破裂 | 更换石英玻璃套管 |
| | 密封圈损坏 | |
| 接通电源时，自动跳闸 | 有漏电现象 | 检查线路 |
| 通电后，绿色状态指示灯不亮 | 镇流器坏 | 更换镇流器 |
| 红色报警状态指示灯亮 | UV灯管不亮 | 更换UV灯管 |
| | UV灯管不发光 | 更换镇流器 |
| | 镇流器灯头没有连接UV灯管 | 连接好UV灯管 |
| 杀菌效果不佳 | 设备选型偏小 | [illegible] |
| | 灯管过期 | 更换新UV灯管 |
| | 石英玻璃套管被污染 | 清洗石英玻璃套管 |
| | 水质条件太差 | 加强进水水质前期处理 |

# 十、与水接触的主要部件的材质、规格及其用量

| 部件名称 | 材质 | 规格或型号 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯滤芯外壳 | 聚丙烯 | 型号：BB-HH20-R<br>Φ 190mm | 2个 |
| 聚丙烯滤芯 | 聚丙烯 | 型号：DGD2501-20<br>Φ 114mm<br>过滤精度25-1μm | 1支 |
| 活性炭纤维滤芯 | 活性炭纤维 | 型号：RNFT20-BG<br>Φ 117mm<br>过滤精度 0.5um | 1支 |
| 不锈钢腔体 | 304不锈钢 | Φ 63.5mm | 1套 |
| 石英玻璃套管 | 石英玻璃 | Φ 23mm | 1套 |

# 十二、保修卡

## 售后服务条款：

1. 用户应保存好购机发票和本保修卡，作为售后服务依据，如无法出示保修卡和有效购买发票的，
2. 由爱惠浦授权服务商、经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为1[redacted]，自有效购买发票开具的日期起计算，若保修卡和发票日期不符，以发票日期为准。[redacted]400-820-6671。
4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
   - 本公司未授权的专业人员安装；
   - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
   - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；任何不可抗力（包括但不限于火灾、[redacted]
   - 任何人为因素（包括但不限于摔坏、撞击等）所造成的故障或损坏；
   - 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
   -
5. 保修期内为用户维修设备后更换下来的旧零件均将由滨特尔公司无偿收回。
6. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。
7. [redacted]

上述售后服务条款仅适用于中国大陆地区。

# 十四、爱惠浦新版防伪标识说明

## 标识效果图:




表面效果　　揭开效果　　剥落层效果

## 标识防伪技术及颜色:




爱惠浦（EVERPURE）从 2014 年后生产的产品均启用新版防伪标识，请关注。

EVER

生 产 者： 苏州滨特尔水处理有限公司
生产地址： 江苏省苏州市苏州新区何山路 371号
邮政编码： 215011
服务热线： 400-820-6671
网　　址： www.pentairwater.cn

微信公众平台

[illegible]